

COMUNE DI TREVI

PROGRAMMA INTEGRATO DI RECUPERO
TREVI CAPOLUOGO
(APPROVAZIONE D.G.R. 445 DEL 21/04/2004)

PROGETTO ESECUTIVO DI EDIFICIO IN FASCIA 3
MURA URBICHE

OGGETTO:


TRATTO 1 ESTERNO

PROGETTO STRUTTURALE ESECUTIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Silvia Borasso	PROGETTISTA Arch. Paolo Luccioni	COLLABORATORI Geom. Fabio Antonini Geom. Nazzareno Chioccioli
PROGETTO STRUTTURALE Ing. Andrea Giannantoni Ing. Fabrizio Menghini		

Giugno 2011

SCALA 1:100	TAVOLA S003
----------------	----------------

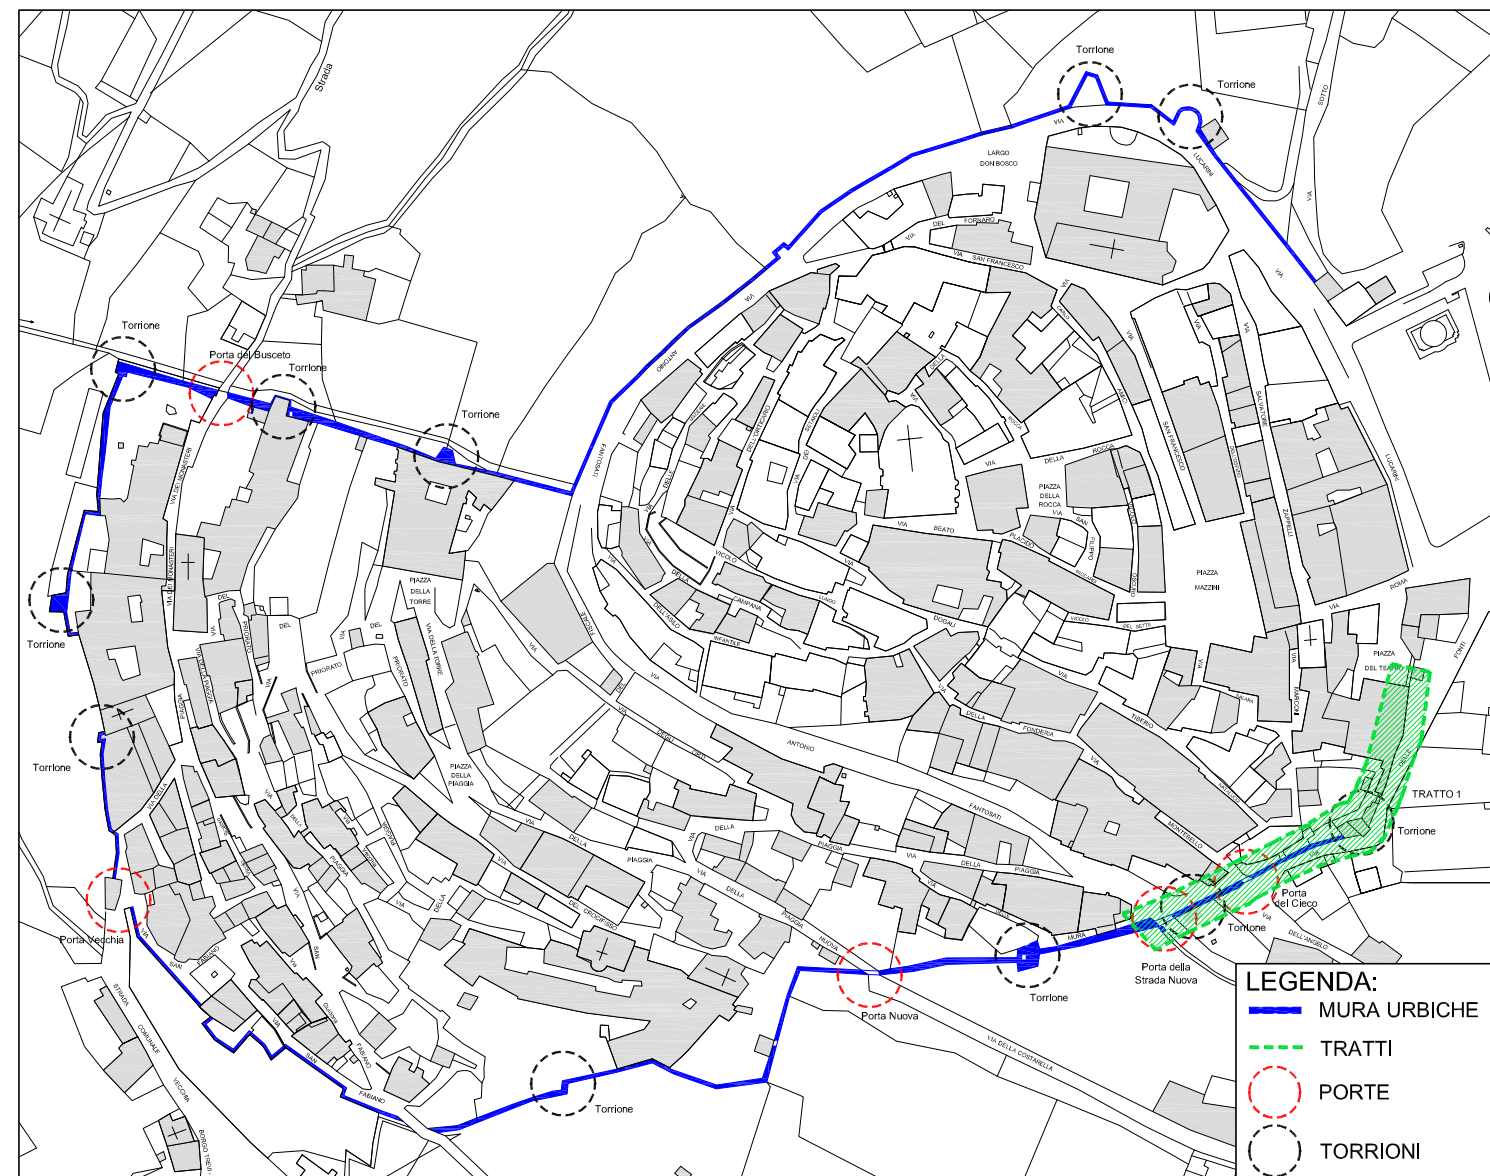

NOTE MATERIALI

- MALTA DI CALCE IDRAULICA ED INERTI LOCALI PER RINFORZO, CUCI-SUCI
- RICOSTRUZIONI:
- ACCIAIO Fe360B PER TIRANTI E OPERE DI CARPENTERIA METALLICA;
- MISCELE ANTIRITIRO E RESINE EPOSSIDICHE PER RIPIEMLTO PERFORI;
- PIETREME CALCEO DI RECUPERO PER CUCI-SUCI E RICOSTRUZIONI
- TREFOLI IN ACCIAIO ARMONICO (SRG) PER INTERVENTI DI STILATURA ARMATA DEI PARAMENTI IN PIETRA

-LE MISURE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN OPERA PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI A CURA DELL'IMPRESA ESECUTRICE


-LE DEMOLIZIONI DEVONO ESSERE ESEGUITE PREVIO PUNTELLAMENTO DELLE STRUTTURE PORTANTI COINTERESSATE.

-LE RICOSTRUZIONI DEVONO ESSERE ESEGUITE CON LA TECNICA DEL CUCI-SUCI UTILIZZANDO MATTONI PIENI.

-TUTTE LE PERFORAZIONI DOVRANNO ESSERE ESEGUITE CON ATTREZZO A ROTAZIONE PER EVITARE MARTELLAMENTI SULLE STRUTTURE, CON PUNTE AL DIAMANTE O AL VIDIAN.

-PRIMA DELL'ESECUZIONE DEGLI ANCORAGGI VERIFICARE IN OPERA LA CONSISTENZA DELLA MURATURA.


-GLI INTERVENTI CON LA TECNICA DEL CUCI-SUCI VANNO ESEGUITI IN CORRISPONDENZA DELLE LESIONI INDICATE DALLA D.L.

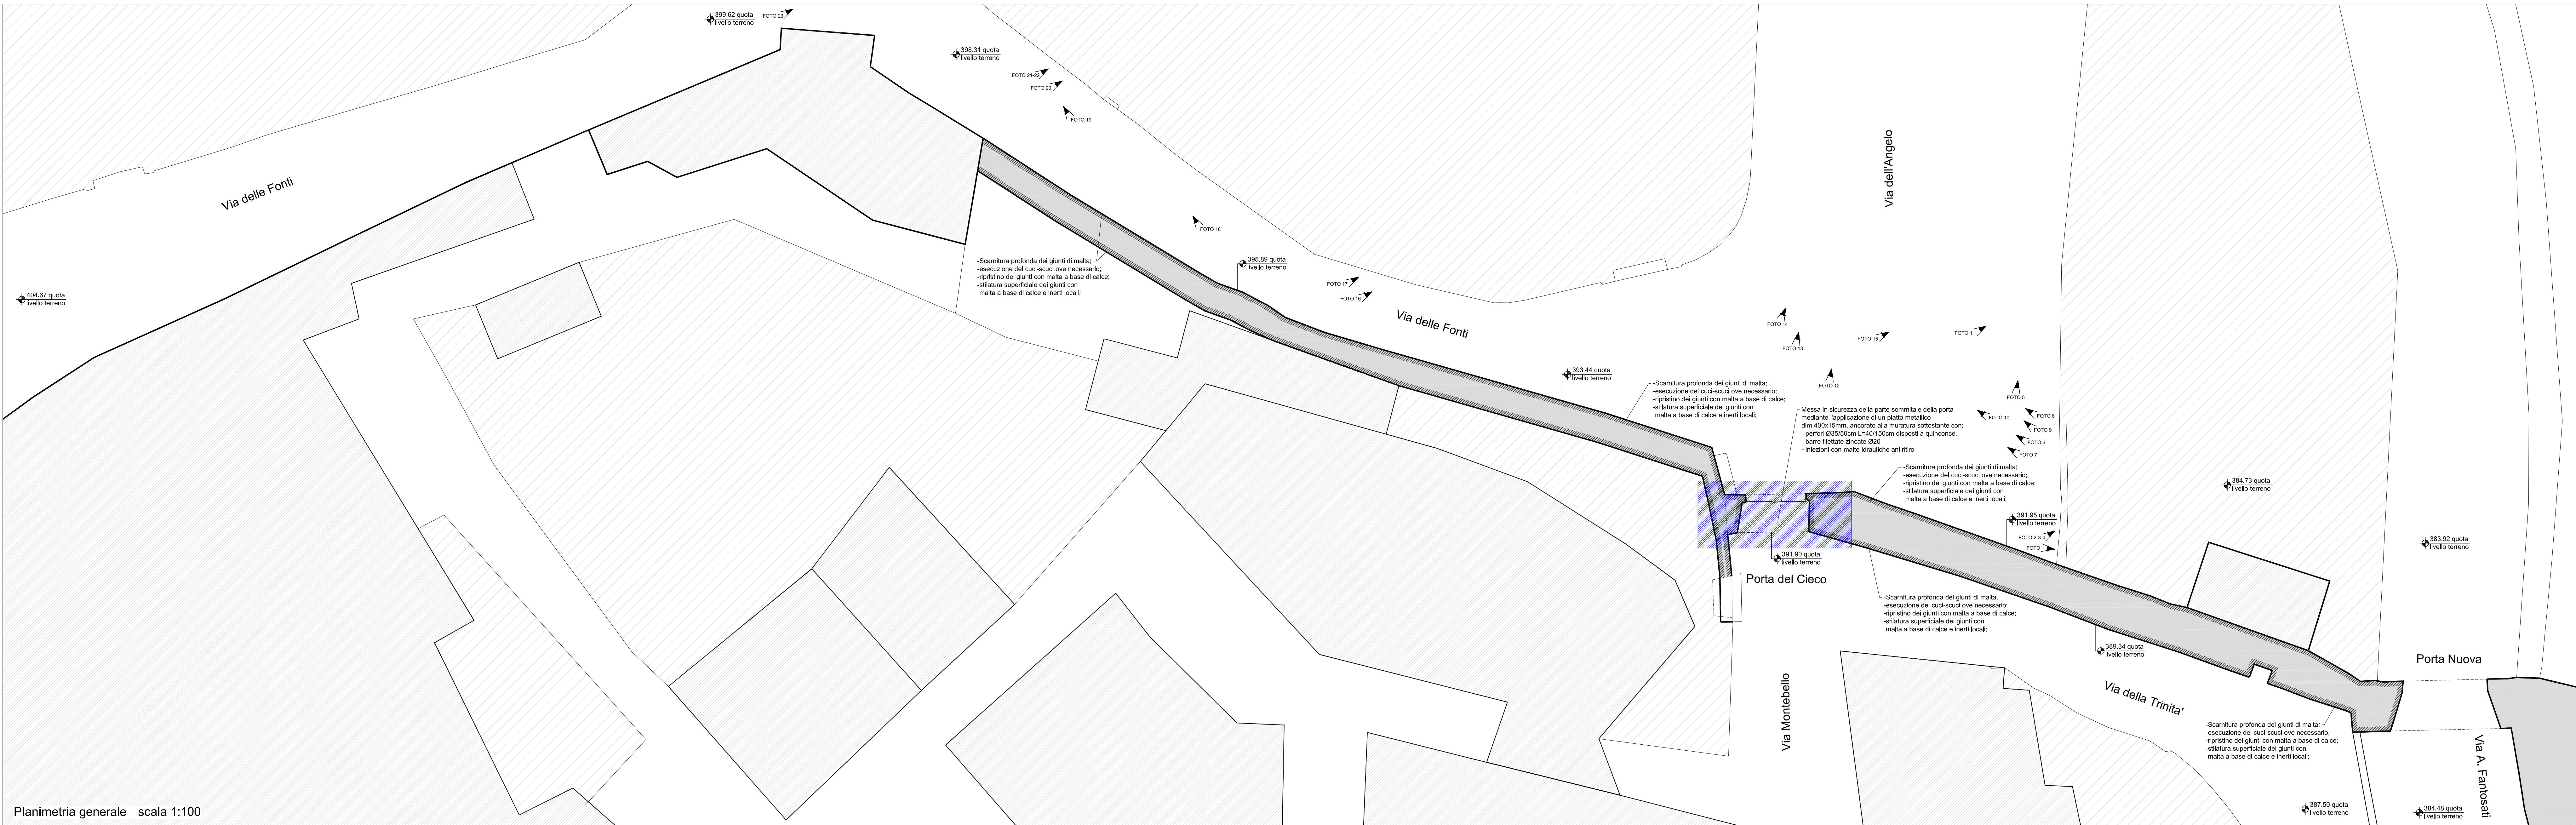

Planimetria generale scala 1:100



-Scantura profonda dei giunti di malta;
-esecuzione dei cuci-suci ove necessario;
-ripulitura dei giunti con malta a base di calce;
-stuccatura superficiale dei giunti con malta a base di calce e inerti locali;

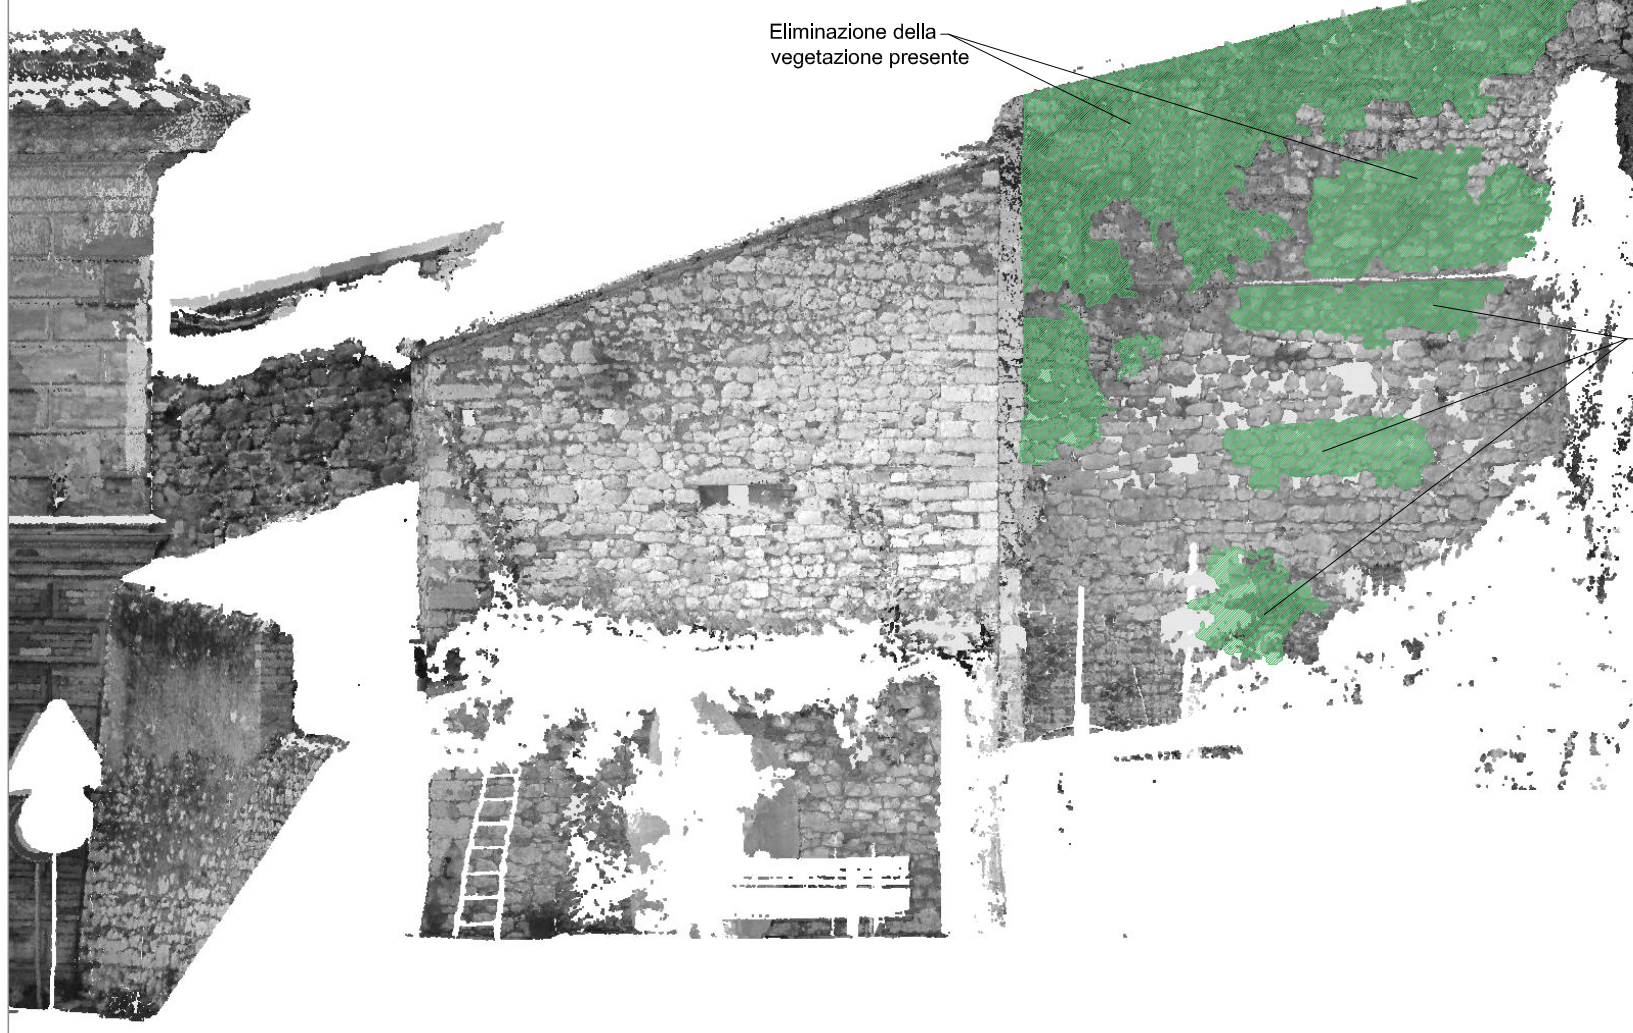


Eliminazione della vegetazione presente

Eliminazione della vegetazione presente



FOTO 4

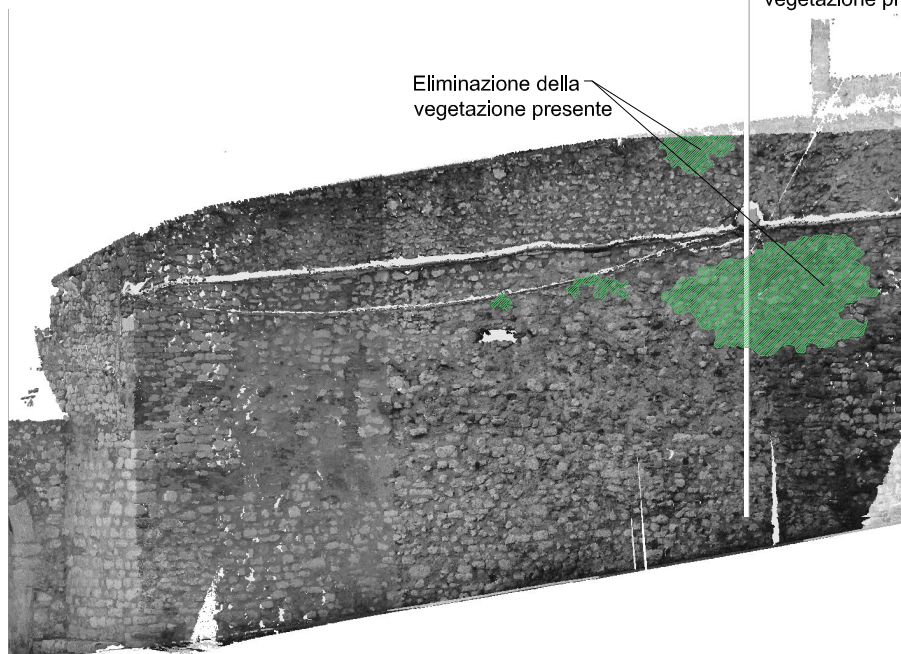

Eliminazione della vegetazione presente

Eliminazione della vegetazione presente



Eliminazione della vegetazione presente

Scartura delle lesioni mediante la tecnica del cuci-suci

-Scantura profonda dei giunti di malta;
-esecuzione dei cuci-suci ove necessario;
-ripulitura dei giunti con malta a base di calce;
-stuccatura superficiale dei giunti con malta a base di calce e inerti locali;



FOTO 8



FOTO 9

-Messa in sicurezza della parte sommitale della porta mediante l'applicazione di un piatto metallico di dimensioni L=40x15mm, ancorato alla muratura sottostante con:
- perfori Ø32x50cm L=40x150cm disposti a quincione;
- barre filettate zincate Ø20
- iniezioni con malte idrauliche antiridiro



FOTO 10



FOTO 11

-Scantura profonda dei giunti di malta;
-esecuzione dei cuci-suci ove necessario;
-ripulitura dei giunti con malta a base di calce;
-stuccatura superficiale dei giunti con malta a base di calce e inerti locali;

385.34 quota livello terreno

381.95 quota livello terreno

384.73 quota livello terreno

383.92 quota livello terreno

384.48 quota livello terreno

385.89 quota livello terreno

383.44 quota livello terreno

385.89 quota livello terreno

386.31 quota livello terreno

389.62 quota livello terreno

FOTO 21

FOTO 20

FOTO 19

FOTO 18

FOTO 17

FOTO 16

FOTO 15

FOTO 14

FOTO 13

FOTO 12

FOTO 11

FOTO 10

FOTO 9

FOTO 8

FOTO 7

FOTO 6

FOTO 5

Via dell'Angelo

Via delle Fonti

Via Montebello

Via della Trinità

Via A. Fantosati

Porta Nuova

Porta del Cieco